

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE IMBABURA**TIPO DE INFORME:****TASACIÓN DE VEHICULOS****1. DATOS GENERALES**

No. de Proceso	10333 2024 05091
Nombre y Apellido del Perito	Rómulo Francisco Garrido Almeida
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniería Mecánica
No. de Calificación	1135940
Fecha de caducidad de la acreditación	30 de agosto de 2026
Teléfono celular de contacto	09 99 589 766
Correo electrónico de contacto	romulogarrido@yahoo.com

2. ANTECEDENTES

Actor(es)/Ofendido(s):	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TULCAN LTDA.
Demandado(s)/Procesado(s):	OÑATE CHILQUINGA YESENIA CRISTINA
Acción/Delito:	COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN
Fecha de inspección:	15 de diciembre de 2025

PROVIDENCIA JUDICIAL (11 de diciembre del 2025)

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 375 Código Orgánico General de Procesos, y en virtud del sorteo realizado a través del Sistema SATJE, se designa como perito al señor GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO JAVIER, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 1001435195 (Telf.0999958766, correo electrónico: romulogarrido@yahoo.com), a fin de que realice el avalúo del bien mueble (vehículo de placas IBE7659)

Ubicación del sitio de inspección:

Provincia: **IMBABURA**
Cantón: **IBARRA**
Parroquia: **Caranqui**
Calles: **General Mihi 8-28 y carrera La Huaca**



Ubicación en google maps

<https://maps.app.goo.gl/aVzukxsrGYh47uva9>

3. TIPO DE BIEN:

3.1 DATOS DE INSPECCIÓN


Titular del vehículo	YESENIA CRISTINA OÑATE CHILQUINGA
Cédula	0401649124
Placa	IBE-7659
Clase:	AUTOMOVIL
Marca:	CHEVROLET
Tipo	SEDAN
Modelo	Onix LTZ Turbo AC 1.0 4P 4x2 TM
Número de motor:	1ML112926
Cert. Producción (VIN):	3G1M95E29ML112926
RAMV / CPN	T02586994
Modelo año	2021
Cilindraje	1000
Transmisión	MANUAL
Combustible	GASOLINA
Color	PLATEADO
Carrocería	METÁLICA
País de origen	MÉXICO
N° de pasajeros	5
Tonelaje	0,75
Tipo de peso	LIVIANO (<=3,5T)
Nº de ejes	2

3.2 INFORME DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Con base en los documentos examinados, se verifica que los datos identificativos coinciden plenamente con la placa y demás registros oficiales del vehículo.

- Guardachoques delantero y posterior: No se evidencian señales de impactos ni intervenciones de reparaciones de chapa y pintura.
- Pintura: Presenta buen estado de conservación. La pintura es color original de fábrica.
- Carrocería: No se detectan deformaciones, abolladuras ni daños estructurales que comprometan la integridad mecánica o la geometría del vehículo.
- Interior: En buenas condiciones. Los asientos conservan su tapizado original.
- Puertas: Las puertas presentan un correcto funcionamiento; los sistemas de bloqueo y seguros operan de manera adecuada.
- Motor: Las pruebas de encendido evidencian que el motor opera correctamente, sin observarse emisión de humos anormales por consumo de aceite ni por exceso de combustible.
- Neumáticos: Se aprecia desgaste normal, con aproximadamente un 75% de labrado útil remanente, no ameritan un cambio.
- Tablero: Se encuentra completo, se pudo verificar el funcionamiento de los indicadores y controles.
- Suspensión y dirección: Ambos sistemas presentan condiciones mecánicas aceptables, sin evidencias de fallas visibles, los amortiguadores reaccionan a la prueba manual de rebote.
- Encendido: La prueba de encendido fué normal, el sistema de encendido está operativo, requiere un impulso de carga externa ya que la batería está descargada.

REFERENCIAS DE OFERTA DE VEHÍCULOS SIMILARES EN EL MERCADO, AÑO 2021					
					
https://n9.cl/piktI		https://n9.cl/6zxsw		https://n9.cl/0w5b00	
PRECIO	\$ 13.800,00	PRECIO	\$ 13.000,00	PRECIO	\$ 15.400,00
RECORRIDO	56000	RECORRIDO	116000	RECORRIDO	68000

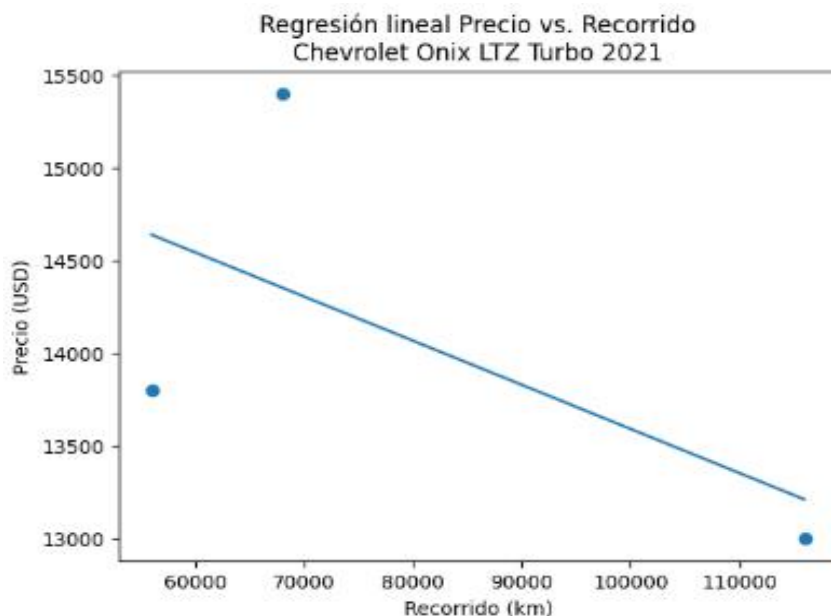

$$\text{Precio} = -(0,02381) \times (\text{recorrido}) + 15971,43$$

El recorrido del vehículo inspeccionado es de 30.123 kilómetros. Con base en este valor y aplicando la ecuación de regresión lineal obtenida, el precio estimado del vehículo inspeccionado es de **USD 15.254,21**

4.	OBSERVACIONES
4.1	La batería del vehículo no se encuentra operativa y requiere ser reemplazada, con un costo estimado de USD 130,00 , valor que incluye la instalación.
4.2	El vehículo requiere una limpieza total y engrasado de partes móviles, se estima un costo de USD 80,00 para lavado, pulido y engrasado
4.3	El total general estimado de costos de mantenimiento y reparación para poner en buenas condiciones operativas y aspecto general es de 210 dólares
4.4	Existe un valor calculado al momento de elaborar el presente informe que corresponde a garaje y custodia por parte de la Depositaria Judicial por un valor de 484,1 dólares
4.5	Existe una deuda consultada en el SRI por un valor de 1.034,22 dólares

CONSIDERACIONES PARA FIJAR EL VALOR DE REMATE

En el mercado automotor, los vehículos ofertados suelen encontrarse en condiciones operativas y con entrega inmediata, lo que favorece su liquidez y comercialización. Sin embargo, el vehículo objeto de avalúo requiere gastos de mantenimiento por encontrarse embargado y fuera de servicio, no puede ser transferido libremente, pues su adjudicación está condicionada al cumplimiento de trámites judiciales, asistencia legal y culminación del proceso de remate, conforme al COGEP.; Estas limitaciones afectan el valor comparativo del auto y genera actividades adicionales para el adquirente, afectando su valor de realización. Por ello, resulta técnicamente y legalmente justificado aplicar un demérito del 10 % respecto de los valores de mercado, además, podrían presentarse daños ocultos derivados de su prolongado estado de inactividad.

VALOR CALCULADO MEDIANTE REGRESIÓN LINEAL CON DATOS DE MERCADO	\$ 15.254,21
PRESUPUESTO DE REPARACIONES	\$ 210,00
DEMÉRITO POR RIESGO Y RESTRICCIÓN LEGAL	\$ 1.525,42
VALOR DEL AVALÚO	\$ 13.518,79

5.	CONCLUSIONES
5.1	Después de contrastar los datos que constan en el expediente y la inspección realizada, se puede afirmar de manera concluyente que se trata del mismo vehículo.
5.2	El valor de avalúo del vehículo inspeccionado es de TRECE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
5.3	El vehículo corresponde a un auto placa IBE-7659 tipo SEDAN, marca CHEVROLET , modelo Onix LTZ Turbo AC 1.0 4P 4x2 TM , año 2021, color PLATEADO , número de motor 1ML112926 , VIN 3G1M95E29ML112926

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO



VISTA FRONTAL




VISTA POSTERIOR



COSTADO DERECHO



COSTADO IZQUIERDO

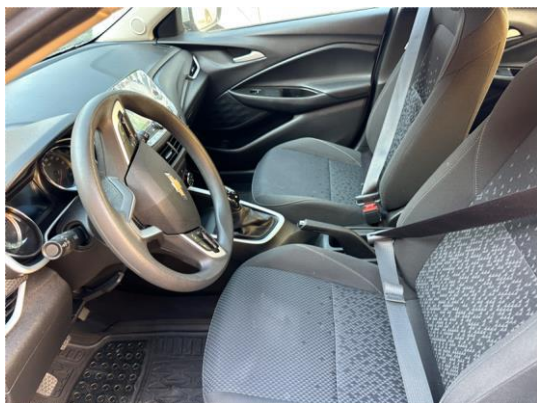

ASIENTOS DELANTEROS



ASIENTOS POSTERIORES



ESTADO DE NEÚMATICOS



ESTADO DE NEÚMATICOS



PANEL FRONTAL



FAROS DELANTEROS




KILOMETRAJE



VISTA DEL MOTOR



VIN DEL VEHÍCULO

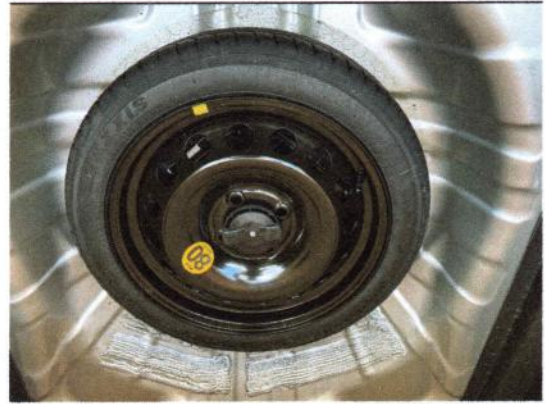

BAÚL Y LLANTA DE EMERGENCIA

6. **DECLARACIÓN JURAMENTADA**

Yo, Rómulo Francisco Garrido Almeida, bajo juramento declaro que el contenido del presente informe es independiente del accionar de las partes, obedece a la ética profesional pericial, los datos contenidos en el informe son reales, verdaderos y verificables.

7. **FIRMA Y RÚBRICA:**

Rómulo Francisco Garrido Almeida

Perito evaluador

CC: 1001435195

Acreditación CJ 1135940

Abg. Diana Chiza

Depositaria Judicial

CC: 1002352266

ANEXOS:

Consulta valores a pagar por placa o chasis					
Placa					Total valores a pagar
IBE7659	Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
	CHEVROLET	ONIX LTZ TURBO AC	2021	MEXICO	NO
Último año de pago					Matricula
2021					USD \$1,034.22
					A pagar : USD \$1,034.22
					Detalle valores

FUENTE:

<https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriVehiculosWeb/ConsultaValoresPagarVehiculo/Consultas/consultaRubros>