

INFORME PERICIAL

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	02	06	2025

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL
Número del Proceso	09332-2021-07326
¿Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	NO
Objeto de la Pericia	Avalúo vehículo

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	Darwin Gregorio Chele Sancán
Área / Profesión y Especialidad	Ingeniería / Mecánica Automotriz
Código de Perito	1061375
Fecha de caducidad de la acreditación	11 de diciembre de 2026
Dirección de Contacto	Calle J y la 44
Teléfono fijo de contacto	4613306
Teléfono celular de contacto	0984193383
Correo electrónico de contacto	ingdchele@gmail.com

3. ANTECEDENTES.

Mediante providencia del 26/05/2025 12:32, correspondiente al NOMBRAMIENTO DE PERITO (AUTO DE SUSTANCIACION), y conforme el sorteo respectivo, se me designa como PERITO AVALUADOR, con el cargo de realizar el avalúo del bien embargado dentro del Proceso N° 09332-2021-07326, a cargo del Juez Ab. **CENTENO RODRIGUEZ RAFAEL LUIS**.

En dicho proceso, figura como Actor/Ofendido: **Banco Guayaquil S.A.** y como Demandado/Procesado: **Vera Chávez Nicole Paulina**.

El bien objeto del avalúo corresponde a un vehículo cuyas características se detallan a continuación:

MARCA:	CHERY
AÑO:	2020
COLOR:	PLATEADO
MODELO:	A13T TIGGO2 AC 1.5 5P 4X2 TM
CLASE:	VEHÍCULO UTILITARIO
TIPO:	JEEP
MOTOR:	SQRD4G15BAFKE00235
CHASIS:	LVVDB11B0LE002278
PLACAS:	GTD-4167
SERVICIO:	PARTICULAR
RECORRIDO:	195 058 km (acta de embargo)

Datos tomados de E-SATJE 2020 - CONSULTA DE PROCESOS JUDICIALES ELECTRÓNICOS y de la matrícula del vehículo.

El vehículo se encuentra en la Av. Domingo Comín y Calle 47 S-E.

Depositario Judicial designado Sr. Juan Federico Cuadrado Chalen.

En el presente informe se detalla únicamente el Evalúo mecánico del vehículo objeto de la pericia.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

Para la elaboración del presente avalúo mecánico del vehículo, se ha aplicado el método de la observación directa, complementado con la experiencia profesional adquirida a lo largo del ejercicio en el área automotriz. Así mismo, se empleó el método comparativo de mercado, a fin de determinar el valor del bien con base en información actualizada del mercado de compraventa de vehículos.

Con fundamento en las evidencias obtenidas, se detalla el estado de los componentes utilizando la siguiente simbología: **M.E. = MAL ESTADO**, **R.E. = REGULAR ESTADO**, **B.E. = BUEN ESTADO** y **S/N = SIN NOVEDAD**, en observaciones.

4.1 MOTOR DE COMBUSTION Y SUS PARTES:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Bases del motor:		✓		Batería descargada no se pudo comprobar su funcionamiento.
Tubo de escape:		✓		
Radiador:		✓		
Bandas de accesorios:			✓	
Bomba de agua:		✓		
Reservorios de líquidos:		✓		

4.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Caja de cambios:	✓			No se encontró daños externos.
Sistema de transmisión:	✓			

4.3 SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Amortiguadores:		✓		S/N
Cauchos de suspensión:		✓		
Puente posterior:	✓			

4.4 DIRECCIÓN Y FRENOS:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Volante de dirección:	✓			S/N
Hidrovac:	✓			
Bomba de dirección hidráulica:		✓		
Rotulas y terminales:		✓		
Frenos delanteros:		✓		
Frenos posteriores:			✓	

4.5 SISTEMA ELÉCTRICO:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Batería:			✓	S/N
Motor Limpia parabrisas:	✓			
Guía posterior derecha:		✓		
Guía posterior izquierda:			✓	Guía rota.
Faro delantero derecho:	✓			S/N
Faro delantero izquierdo:	✓			
Bocina:	✓			No presentan daño externo.
Motor de arranque:	✓			
Alternador:	✓			
No se comprobó el funcionamiento debido a que la batería esta descargada.				

4.6 CARROCERÍA Y CABINA EN GENERAL:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Pintura general:	✓			S/N
Parte frontal (capot):	✓			
Guardafangos delantero derecho:	✓			
Guardafangos delantero izquierdo:	✓			
Asientos y tapizados:		✓		Tapizados de asientos y puertas presenta moho. Vehículo tiene agua en su interior, piso y maletero.
Parabrisas delantero:	✓			S/N
Parabrisas posterior:	✓			
Vidrios de puertas delanteras:	✓			

Vidrios de puertas posteriores:	✓			S/N
Parachoques delantero:	✓			
Parachoques posterior:		✓		Rayado.
Instrumentos del panel:	✓			S/N
Tanque de combustible:	✓			
Tapa de combustible:	✓			
Switch y llave:	✓			
Panel general:	✓			
Puertas delanteras:	✓			Tapizados presentan moho.
Puertas posteriores:	✓			Rayadas, tapizados presentan moho.
Puerta del baúl (maletero):	✓			S/N
Maniguetas y cerraduras:	✓			
Espejos retrovisores exteriores (2):	✓			Rayados.
Espejo retrovisor interior:	✓			S/N
Brazos limpia parabrisas (plumas):	✓			Plumas en regular estado.
Cinturones de seguridad delanteros:	✓			S/N
Cinturones de seguridad posteriores:	✓			
Llantas con sus respectivos aros (4):			✓	Tres de las cuatro llantas están en mal estado.

4.7 ACCESORIOS ELÉCTRICOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Radio con pantalla:	✓		Batería descargada no se pudo comprobar su funcionamiento.
Encendedor de cigarrillos:		✓	
Aire acondicionado:	✓		

4.8 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Gato mecánico:	✓		S/N
Llave de ruedas:	✓		
Triangulo de seguridad:	✓		
Extintidor de incendios:		✓	
Botiquín:		✓	
Llanta de emergencia con su respectivo aro:	✓		Llanta en mal estado.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO

No se registraron vehículos del año 2020 disponibles en el mercado de compra y venta; por tal motivo, se tomó como referencia modelos del año 2019, considerando como criterio complementario el kilometraje registrado (195 058 km). La información ha sido utilizada como referencia para determinar el avalúo comercial ajustado del bien. También, se incluyen las fuentes de información consultadas.

5.1 VEHÍCULO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN EL MERCADO:

<p>Chery Tiggo 2</p> <p>2019 133000 Kms - Quito</p> <p>\$10.900</p> <p>Negociable</p> <p>Compartir</p> 	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chery-tiggo_2-quito-2019/1898722</p> <p>Chery Tiggo 2</p> <p>Año 2019</p> <p>133 000 km</p> <p>\$10 900</p> <p>Negociable</p>
<p>Chery Tiggo 2</p> <p>2019 109000 Kms - Quito</p> <p>\$9.800</p> <p>Negociable</p> <p>Compartir</p> 	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chery-tiggo_2-quito-2019/1897787</p> <p>Chery Tiggo 2</p> <p>Año 2019</p> <p>109 000 km</p> <p>\$9 800</p> <p>Negociable</p>
<p>Chery Tiggo 2</p> <p>2019 79689 Kms - Cuenca</p> <p>\$11.000</p> <p>Negociable</p> <p>Compartir</p> 	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chery-tiggo_2-cuenca-2019/1886614</p> <p>Chery Tiggo 2</p> <p>Año 2019</p> <p>79 689 km</p> <p>\$11 000</p> <p>Negociable</p>

6. CONCLUSIONES.

Tomando en consideración las observaciones previamente detalladas, así como la valoración actual de vehículos usados de similares características en cuanto a marca y modelo **en condiciones óptimas de funcionamiento y conservación**, se ha determinado un valor promedio de mercado de 10 567 dólares. A dicho valor no se le aplica un factor de ajuste, considerando que se está tomando como referencia vehículos del año 2019.

Sin embargo, para este vehículo en particular deben considerarse condiciones específicas que afectan significativamente su valor, tales como: su estado general de conservación (tiene agua en su interior), el kilometraje que tiene (195 058 km, según consta en el acta de embargo), la inoperatividad actual, la falta de mantenimiento, posibles daños ocultos, y el mal estado de las llantas. Por estas razones, se lo valora en la suma de **\$ 7 800 (SIETE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**.

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.


	<p>Se muestra la parte frontal del vehículo.</p>
	<p>Se muestra lado derecho del vehículo.</p> <p>Puerta posterior rayada.</p> <p>Llantas en mal estado.</p>
	<p>Se muestra lado izquierdo del vehículo.</p> <p>Puerta posterior rayada.</p> <p>Llanta delantera en mal estado.</p>



Se muestra parte posterior del vehículo,

parachoques rayado.

Mica de la guía del lado izquierdo rota.

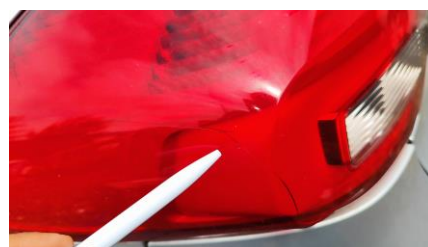

Se muestra tablero del vehículo.

No tiene encendedor.

Radio con pantalla, dos parasoles (tienen mocho) y espejo retrovisor interior.

Airbag del conductor y del pasajero sin novedad.



Tapizados de las puertas presentan mocho.



Forro de palanca de cambios en mal estado.



Se muestra asientos delanteros.

Forros tienen moho.



Se muestra asientos posteriores.

Forros tienen moho.



Se muestra compartimiento del motor.

Batería en mal estado.



Se muestra panel de instrumentos.



Se muestra el número de chasis del vehículo.



Se muestra agua en el interior del vehículo.

Todo el piso y en el maletero (llanta de emergencia).



Se muestra corrosión en la parte baja de la puerta delantera derecha.



Se muestra suspensión posterior derecha.

Llanta en mal estado.



Se muestra suspensión posterior izquierda.

Sistema de escape en regular estado.

	<p>Se muestra suspensión delantera izquierda.</p> <p>Amortiguador presenta humedad.</p> <p>Llanta en mal estado.</p>
	<p>Se muestra suspensión delantera derecha.</p> <p>Amortiguador presenta humedad.</p> <p>Llanta en mal estado.</p>
	<p>Carter del motor presenta humedad.</p>

8. DECLARACIÓN DEL PERITO.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad,

especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional.

Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento.

Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

9. FIRMA Y RÚBRICA.



ING. DARWIN G. CHELE SANCAN.
C.C. 0916349681.
Código de perito: 1061375



SR. JUAN CUADRADO CHALEN.
DEPOSITARIO JUDICIAL.





262785972-DFE

FUNCIÓN JUDICIAL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE GUAYAQUIL

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL

Juez(a): TERAN MATAMOROS ROBERT PAUL


No. Proceso: 09332-2021-07326

Recibido el día de hoy, martes tres de junio del dos mil veinticinco, a las nueve horas y veintisiete minutos, presentado por DARWIN CHELE SANCAN, PERITO, quien presenta:

Informe pericial,

En cero(0) fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1) Escrito (ORIGINAL)


GALEAS MURILLO JORGE TYRON
RESPONSABLE DE SORTEOS

Asignado a: ALARCON NIVELA MANUEL(GESTOR DE ARCHIVO)